



PIERBURG



SI 2136

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1

SERVICE INFORMATION

NOWY ZAWÓR EGR 7.04999.34.0 GWIŹDZE – PRZYCZYNA: USZKODZONA CHŁODNICA EGR

MOŻLIWA REKLAMACJA

W warsztacie zamontowano nowy zawór EGR wraz ze starą chłodnicą EGR. Bezpośrednio po uruchomieniu silnika moduł EGR gwiżdże.

MOŻLIWA PRZYCZYNA

Stara chłodnica EGR uległa przegrzaniu ze względu na osady sadzy i innych substancji, co spowodowało deformację termiczną. Spaliny wydostają się przez szczelinę w powierzchni uszczelniającej między zaworem EGR a chłodnicą EGR, powodując gwizd.

Przyczyną gwizdów nie jest nowo zamontowany zawór EGR.



Zawór EGR z uszczelką (nr art. 7.04999.34.0)


ŚRODKI ZARADCZE

- Przed zamontowaniem nowego zaworu EGR należy sprawdzić osady sadzy w starej chłodnicy EGR i na powierzchni uszczelniającej.
- Jeśli chłodnica EGR jest mocno zanieczyszczona, sprawdzić płaskość powierzchni uszczelniającej chłodnicy EGR w płaskim miejscu, używając liniału krawędziowego.
- W przypadku odkształcenia należy również wymienić chłodnicę EGR.




WSKAZÓWKA

Możliwe przyczyny silnych osadów sadzy są podane w naszym informatorze „Service Information SI 0100”.

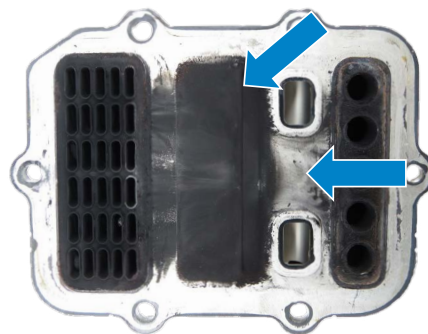

Wyraźne ślady sadzy na powierzchni uszczelniającej

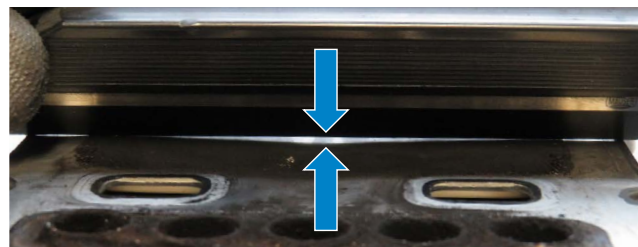

Zdeformowana powierzchnia uszczelniająca starej chłodnicy EGR



RHEINMETALL