



# Гильзы цилиндров OM 457 Euro 4

## Изменение посадки гильзы и уплотнения

Транспортное средство	Двигатель	№ KS
Mercedes-Benz Евро 4; год выпуска 1998 →	OM 457.948/950-954/957/959/961/964-969/973/974/976/977/980/981	89 867 110

В рамках дальнейшего технического усовершенствования гильза цилиндра и посадка гильзы в блоке цилиндров двигателя были подвергнуты изменениям. Учитывайте при установке гильзы следующие изменения:

Гильза цилиндра в новом исполнении имеет под посадочным буртиком гильзы канавку для дополнительного уплотнительного кольца (Рис. 1).

### **Внимание!**

Учитывайте положение уплотнительного кольца при монтаже. Обе фаски уплотнительного кольца (F) должны показывать наружу.

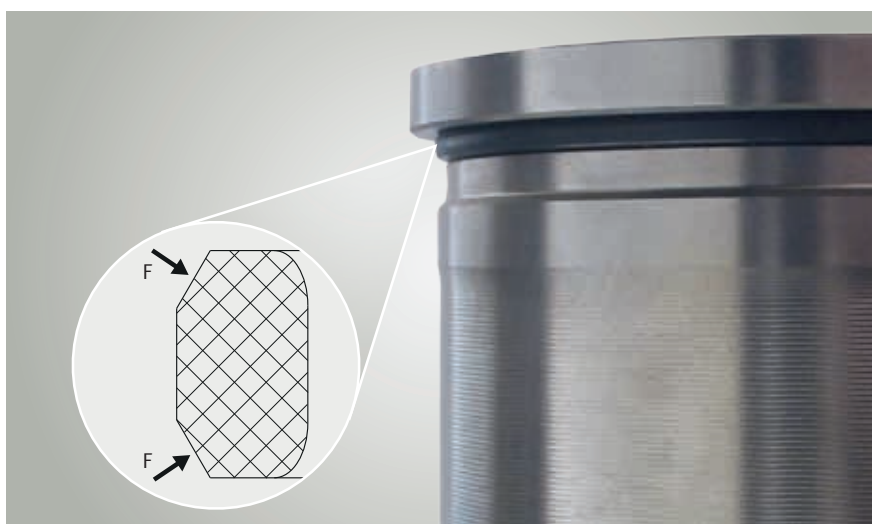


Рис. 1

Для гильзы цилиндра в новом исполнении требуется закругленная фаска по внутреннему диаметру для посадки гильзы (Рис. 2). Проверьте перед монтажом, имеет ли блок цилиндров двигателя исполнение с закругленной фаской. При отсутствии закругленной фаски (A) необходимо закруглить имеющуюся плоскую фаску (B).



Рис. 2

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях. Назначение и замена, см. действующие каталоги, компакт-диски TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.  
\* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.