



# 梅赛德斯-奔驰 W211 变量进气管 切换杆断裂

车辆:	产品: 变量进气管		
梅赛德斯-奔驰	PIERBURG 编号	参考编号*	备件用于*
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.0 ... .29.0

**可能的投诉:**

- 性能不足
- 气门不工作
- 切换杆断裂
- 故障灯亮起




损坏图: 切换杆断裂




导致问题的原因不在进气管, 而是发动机排气管道不密封。发动机排气管道从进气管上的切换杆上方经过。由于老化或负荷, 最初安装的发动机排气管道会变得不再密封。

若油在此处溢出并滴到切换杆上, 切换杆的塑料材料将因此变得多孔并断裂。

- 若油溢出, 则必须马上将塑料管更换为铝合金管。
- 若切换杆已经损坏, 则应更换进气管。

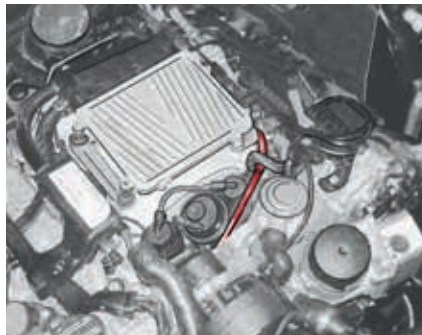

配备发动机排气管道的 W211 发动机舱 (突出显示)

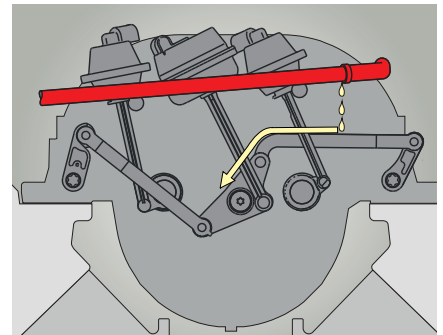

导致问题的原因: 油从发动机排气管道 (突出显示) 流出并损伤切换杆