

0016 Technische Service-Information
Thema: Integrierte Wellendichtringe
**Betrifft: 81-90006-00
81-90010-00
81-90016-00
81-90018-00**
Fabrikat: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Typ: diverse
Motorcode: diverse
**Integrierter Wellendichtring –
Einbauhinweis**

Sehr geehrte Kunden,

die Gummierung unterhalb der integrierten Wellendichtringe verfügt über keine Abdichtfunktion [Abb. 2]. Aus diesem Grund ist beim Austausch eine zusätzlich aufgebraute Dichtmasse oder eine entsprechende Ölwanneabdichtung erforderlich.

Die Ölwanne muss beim Austausch der integrierten Wellendichtringe somit immer demontiert und neu abgedichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr VICTOR REINZ Service-Team

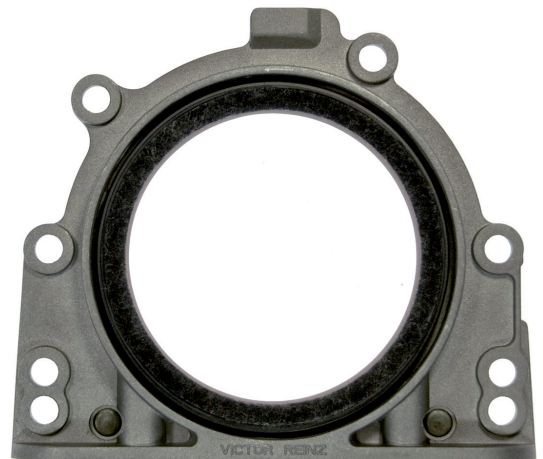


Abbildung 1_Integrierter Wellendichtring 81-90006-00



Abbildung 2_Unterseite integrierter Wellendichtring

VICTOR REINZ – der beste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.